



УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
МАУ ДО СИИ № 2 ТМР

Д.С. Плотников  
2025 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры № 63/1-Тмирн**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 63-Тмирн**

*р. п. Богандинский*

*«04» апреля 2023г.*

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Универсальный спортивный комплекс

1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, р. п. Богандинский, ул. Ломоносова 2Б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2406 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 25 000 кв.м

1.4. Год постройки здания 2009г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2023г. капитального до 2025г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 2 Тюменского муниципального района, (МАУ ДО СИИ № 2 ТМР)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 625504, Тюменская область, Тюменский район, р. п. Богандинский ул. Ломоносова 2Б.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): физическая культура и спорт

2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей, проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): все

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 62 ч.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пригородные автобусы № 103,104,108,108к,194,304,404 до Автовокзала Богандинский;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 450 м

3.2.2 время движения (пешком): 7-8 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (      -      )

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории МГН	ДУ
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У); ДЧ-И (С)	-	1-3
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У); ДЧ-И (О, С); ДУ (К)	-	3-12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	1эт. 1,6,71 8;2эт. 13,18, 1,2,19, 16;I,II.	17,22,24,36,37,3 9,62,79,86,97,19 ,20,58,31-33, 75-77, 47,48, 50-56,91-95, 103-106
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У); ДЧ-И (О, С); ВНД (К)	1эт.2,3 6,1; 2эт. 21,3-5, 14,15	18,84,85,88,89,3 ,63-67,69-71,73, 98,99,101,102, 16
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	1эт.4,1 9,29,3 1,22; 2эт.10	25-30,40-46, 80-82
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, Г, У); ДУ (С)	-	7,13-16,20-23, 34,38,59,61,68, 72,78,87,90,100, 102,35,74, 1,4, 32,43,53,64,70,8 8

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Общее состояние доступности объекта оценено: доступное полностью для инвалидов категории У (ДП-И (У)), доступное частично для инвалидов категории Г (ДЧ-И (Г)), доступное условно для инвалидов категории К, О, С (ДУ (К, О, С)).

## 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР); капитальный ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР); капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт; индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; организационные мероприятия; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: текущего в 2023г.; капитального до 2025г.

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественной организацией инвалидов;

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественной организацией инвалидов: Тюменская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

4.4.6. другое: все работы по адаптации объекта необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования, ГОСТ Р 51261-2022

Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения.  
Типы и общие технические требования.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: ИС «Доступная среда»  
[https://gis.72to.ru/orbismap/public\\_map/geoportal72/osi/#68.344326,57.961423/7/](https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi/#68.344326,57.961423/7/)  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |    |          |    |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на | <u>5</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на | <u>2</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на | <u>3</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>2</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте: есть на 11 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ: да на 2 л.

Экспликация к поэтажному плану строения: да на 2 л.

Выписка из ЕГРН на здание (копия): да на 2 л.

Выписка из ЕГРН на земельный участок (копия): да на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет

### Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по общим вопросам АУ  
СОН ТО «Областной центр реабилитации  
инвалидов»

С.В. Заболотников


### Члены рабочей группы:

Заведующий службой по организации  
межведомственного взаимодействия и оказания  
комплексной реабилитационной и  
абилитационной помощи АУ СОН ТО  
«Областной центр реабилитации инвалидов»

С.В. Биленко

Главный специалист службы по организации межведомственного взаимодействия и оказания комплексной реабилитационной и абилитационной помощи АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов»

А.В. Ушаков

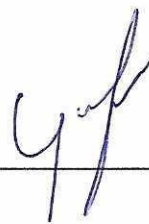

**В том числе:**

Представитель Тюменской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

А.А. Алиев



Представитель организации, расположенной на объекте: Заместитель директора

Р.В. Урванцев



**I. Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	-		-	Не требуются
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1,3	-		-	Не требуются
1.3	Лестница (наружная)	нет			-		-	
1.4	Пандус (наружный)	нет			-		-	
1.5	Авгостоянка и парковка	есть		2	-		-	Не требуются

**II. Заключение по зоне:**

<b>Наименование структурно-функциональной зоны</b>	<b>Состояние доступности</b> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	<b>Приложение</b>		<b>Рекомендации по адаптации</b> (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		<b>№ на плане</b>	<b>№ на фото</b>	
Территории прилегающей к зданию (участку)	ДП-И (К, О, Г, У); ДЧ-И (С)		1-3	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН не требуются

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов К, О, Г и У (ДП-И (К, О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)).



**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		6	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед лестницей	С	Установить тактильные наземные указатели перед наружной лестницей согласно требованиям ГОСТ Р 52875-2018;	Текущий ремонт.
2.2	Пандус (наружный)	есть		3-5	Уклон наружного пандуса превышает допустимые значения 50 %; отсутствует поручень с одной стороны на одном из двух уровней; отсутствуют бортики по продольным краям марша пандуса	К, О, С	Устройство наружного пандуса уклоном не более 50 % с двухсторонними поручнями на высоте 0,9м и 0,7м от уровня пола с нетравмирующими завершениями длиной 0,3м	Капитальный ремонт
							Установить бортики по продольным краям марша наружного пандуса высотой не менее 0,05 м	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		3,6,7	-		-	Не требуются

2.4	Дверь (входная)	есть	8,9	Ширина рабочей дверной створки менее 0,9м; высокий дверной порог	К	Преодоление узкого дверного проема инвалидом колясочником осуществляется посредством оказания ситуационной помощи сотрудником учреждения; для преодоления инвалидом колясочником дверного порога входной двери необходима использовать инвентарный (перекатной) пандус	Ситуационная помощь; техническое решение (с использованием ТСР)
2.5	Тамбур	есть	10-12	Ширина рабочей дверной створки менее 0,9м; высокий дверной порог	К	Преодоление узкого дверного проема инвалидом колясочником осуществляется посредством оказания ситуационной помощи сотрудником учреждения; для преодоления инвалидом колясочником дверного порога двери тамбура необходима использовать инвентарный (перекатной) пандус	Ситуационная помощь; техническое решение (с использованием ТСР)

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У); ДЧ-И (О, С); ДУ (К)		3-12	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в капитальный ремонт; текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов Г и У (ДП-И (Г, У)), доступное частично для категории инвалидов О, С (ДЧ-И (О, С)) и доступно условно для инвалидов категории К (ДУ (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О, С, Г, У (ДП-И (О, С, Г, У))

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)**

№ п/п	Наименование Функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта		
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор, вестибюль, рекреация	есть	1эт. 1,6,18; 2эт. 13,18,12,19	17,22,24,36,37,39, 62,75,79,86,94,95,97	-		-	Не требуются
3.2	Лестница	есть	I,II	20, 50,58	-		-	Не требуются
3.3	Пандус	есть		19	Тактильные наземные указатели перед пандусом не требуются; отсутствует контрастное выделение в начале и конце пандуса	С	Убрать тактильные наземные указатели перед внутренним пандусом; контрастное выделение в начале и конце внутреннего пандуса (перед изменением уклона)	Текущий ремонт

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	1эт. 7; 2эт. 16	32,33,76,77	Ширина рабочей дверной створки менее 0,9м; высокий дверной порог	К	Преодоление узкого дверного проема инвалидом колясочником осуществляется посредством оказания ситуационной помощи сотрудником учреждения; для преодоление инвалидом колясочником дверного порога двери лифтового холла необходима установка порогового резинового пандуса	Ситуационная помощь; текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР)
3.5	Дверь	есть		31,47,48	Высокий дверной порог	К	Для преодоление инвалидом колясочником дверного порога двери в коридоре необходима установка порогового резинового пандуса	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР)

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	50-56,91-93,103-106	<p>Высота дверного порога больше требуемых значений; отсутствует наружный пандус; отсутствует контрастная маркировка на светопрозрачной панели двери, ведущей к эвакуационному выходу; отсутствует контрастное выделение дверных ручек по отношению к фону дверного полотна; отсутствует контрастное выделение дверного полотна по отношению к фону стены; отсутствуют противоскользящие краевые полосы на наружной лестнице; не предусмотрена эвакуация инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске со второго этажа</p>	все	<p>Для обеспечения эвакуации инвалидов-колясочников с первого этажа на лестничную площадку (фото № 50) используется инвентарный пандус (фото № 51); для преодоление инвалидом колясочником дверного порога двери эвакуационного выхода необходима установка порогового резинового пандуса; для обеспечения эвакуации инвалидов-колясочников с входной площадки на тротуар (фото № 55) используется инвентарный пандус; установить контрастную маркировку на светопрозрачной панели двери, ведущей к эвакуационному выходу, в виде круга диаметром 10-20см на высоте 1,3-1,4м от уровня пола; контрастное выделение дверных ручек эвакуационного выхода по отношению к фону дверного полотна; контрастное выделение дверного полотна эвакуационного выхода по отношению к фону стены; на проступи краевых ступеней наружной лестнице эвакуационного выхода установить контрастные противоскользящие полосы;</p>	Текущий ремонт; ситуационная помощь; техническое решение (с использованием ТСР)
-----	--	------	---------------------	--	-----	--	---

						<p>Устройство наружного пандуса эвакуационного выхода (фото № 106) уклоном не более 50% с двухсторонними поручнями на высоте 0,9м и 0,7м от пола с нетравмирующими завершениями длиной 0,3м; предусмотреть на втором этаже пожаробезопасную зону в которой маломобильные группы населения могут находиться до их спасения пожарными подразделениями, пожаробезопасная зона должна быть оснащена: аварийным освещением, системой двусторонней речевой или видеосвязи с диспетчерской, с наружи такого помещения над дверью предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации (например- в лифтовом холле)</p>	Капитальный ремонт
--	--	--	--	--	--	---	--------------------

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	1эт. 1,6,718; 2эт. 13,18,1,2,19,16; I,II.	17,22,24,36,37,39,62, 79,86,97,19,20,58, 31-33,75-77, 47,48, 50-56,91-95,103-106	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в капитальный ремонт; текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории Г, У (ДП-Ч (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)).

**I. Результаты обследования:**  
**4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1эт.2; 2эт. 21,3,4	18,69,84, 85,88,89	Отсутствует контрастное выделение дверных ручек по отношению к фону дверного полотна; форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям	О, С	Контрастное выделение дверных ручек (фото № 84) по отношению к фону дверного полотна; установить дверные ручки в кабинетах (фото № 85, 89) «П» или «Г» образной формы	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	1эт. 36,1 2эт. 14,15,5	23,63-67,70,71,73,98,99,101,102	<b>Буфет:</b> форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям; высокий дверной порог; ширина рабочей дверной створки менее 0,9м <b>Тренажерный, шахматный зал:</b> форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям; высокий дверной порог <b>Спортивный зал:</b> высокий дверной порог	К, О	Установить дверные ручки дверей: буфета, тренажерного, шахматного зала «П» или «Г» образной формы; для преодоление инвалидом колясочником дверных порогов: буфета, тренажерного, шахматного, спортивного зала необходима установка порогового резинового пандуса; преодоление узкого дверного проема двери буфета инвалидом колясочником осуществляется посредством оказания ситуационной помощи сотрудником учреждения	Текущий ремонт; ситуационная помощь; техническое решение (с использованием ТСР)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть		16	-		-	Не требуются



4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-		-	
4.5	Кабина Индивидуального обслуживания	нет			-		-	

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У); ДЧ-И (О, С); ВНД (К)	1эт.2,36,1; 2эт. 21,3-5, 14,15	18,84,85,88,89,23,63-67, 69-71,73,98,99,101,102,16	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для инвалидов категории Г, У (ДП-И (Г, У)), доступное частично для инвалидов категории О, С (ДЧ-И (О, С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О, С, Г, У (ДП-И (О, С, Г, У)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)).

**I. Результаты обследования:**  
**5.Санитарно-гигиенических помещений**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

5.1	Туалетная комната	есть	1эт.29,31,22; 2эт.10	26-30,43-46,80-82	<p><b>Туалет (1 этаж):</b>          Форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям; высокий дверной порог; отсутствует тревожная кнопка вызова сотрудника учреждения; отсутствует держатель для костылей, трости и других личных вещей</p> <p><b>Туалет (в раздевалке):</b>          Форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям; высокий дверной порог</p> <p><b>Туалет (2 этаж):</b>          Информация о помещении не продублирована рельефно-графической табличкой; форма дверных ручек не удовлетворяет требованиям; узкий дверной проем; отсутствует тревожная кнопка вызова сотрудника учреждения; отсутствует держатель для костылей, трости и других личных вещей; отсутствует поручень рядом с раковиной и унитазом</p>	все	<p>Установить дверные ручки дверей туалетных комнат «П» или «Г» образной формы, контрастного фона; для преодоление инвалидом колясочником дверных порогов необходима установка порогового резинового пандуса; установить тревожную кнопку вызова сотрудника учреждения в туалетных комнатах на высоте 0,85-1,1м от уровня пола и обозначить рельефно-графической табличкой; установить держатель для костылей, трости и других личных вещей в туалетных комнатах; продублировать рельефно-графической табличкой информацию о помещении туалет на втором этаже; установить поручни рядом с раковиной и унитазом в туалетной комнате на втором этаже по требованиям ГОСТ Р 51261-2017</p>	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСП)
							<p>Расширение дверного проема в туалетной комнате на втором этаже до требуемой ширины 0,9м</p>	Нет технической возможности
5.2	Душевая комната	есть	1эт. 22	43-45	<p><b>Душевая в раздевалке:</b>          отсутствует противоскользящий коврик</p>	все	<p>Оборудовать душевую противоскользящим ковриком</p>	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная, раздевалка)	есть	1эт.4,19	25,40-42	<p><b>Раздевалка:</b>          отсутствуют дверные ручки</p>	все	<p><b>Раздевалка:</b>          установить дверные ручки «П» или «Г» образной формы</p>	Текущий ремонт

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	1эт.4,19,29,31,22; 2эт.10	25-30,40-46,80-82	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно не доступное для инвалидов категории К (ВНД (К)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий О, С, Г, У (ДП-И (О, С, Г, У)) и доступное частично для категории инвалидов К (ДЧ-И (К)).

**I. Результаты обследования:  
6.Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		7,13,14,16,21,22,34,38,59,61,68,72,78,87,90,100,102	-		-	Не требуются
6.2	Акустические средства	есть		16,23,35,74	-		-	Не требуются
6.3	Тактильные средства	есть		1,4,7,14,15,20,23,32,43,53,59,64,68,70,78,88	Отсутствие тактильно-предупреждающих, а также рельефно-графических средств информации на объекте	С	Обустройство объекта тактильными средствами информации	Текущий ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне				Тактильно-напольные указатели на объекте установлены не по требованиям ГОСТ Р 52875-2018		В случае отслоения от пола тактильно-напольных указателей в целях предотвращения травматизма произвести демонтаж указателя и установить его согласно требованиям ГОСТ Р 52875-2018	
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, Г, У); ДУ (С)		7,13-16,20-23,34,38,59,61,68,72,78,87,90,100,102,35,74, 1,4,32,43,53,64,70,88	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт

**Комментарий к заключению:** Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для инвалидов категории К, О, Г и У (ДП-И (К, О, Г, У)) и доступное условно для инвалидов категории С (ДУ (С)). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для инвалидов категорий К, О, Г, У (ДП-И (К, О, Г, У)) и доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)).